

MONTAGE VAN 3M VHB TAPES EN ACRYLAAT SCHUIMTAPES

1. REINIGEN VAN HET OPPERVLAK

- >> De ondergronden dienen droog, vetvrij en vlak te zijn.
- >> Gebruik een cleaner op basis van alcohol waardoor er géén vette laag achterblijft zoals dit echter wel het geval is bij wasbenzine, spiritus, thinner etc.
- >> Wrijf met een doek (pluisvrij en zonder toevoegingen, verontreinigingen, weekmakers of glansmiddelen) éénmalig slechts in één richting.
- >> Als u gekozen heeft om een primer te gebruiken laat deze dan minimaal vijf minuten drogen voor u de tape aanbrengt. De primer gebruikt u nadat de ondergrond is gereinigd.



2. AANBRENGEN VAN DE TAPE

- >> Breng de tape aan op het te verlijmen oppervlak maar plaats de tape niet onder spanning.
- >> Probeer luchtbellens te voorkomen.
- >> Probeer de lijmlaag niet met uw handen aan te raken. Als u de tape met uw handen heeft aangeraakt laat dat gedeelte dan uitsteken om het daarna af te snijden.
- >> Direct stevig aandrukken eventueel met een aandrukroller.
- >> De optimale verwerkingstemperatuur is 15 tot 25 °C.



3. HET SNIJDEN VAN VERSTEEKKANTEN.

- >> Snij altijd verticaal door beide tapes.
- >> Gebruik een hoek van 50° / 40° (niet 45° / 45°) om een goede afdichting te verkrijgen.

4. UITSTEKENDE TAPERANDEN AFSNIJDEN EN STEVIG AANDRUKKEN OF ROLLEN MET AANDRUKROLLER

5. DE LINER VERWIJDEREN EN TWEEDE ONDERDEEL AANBRENGEN

- >> Verwijder de liner in één beweging. Dat is vooral belangrijk bij de kleur transparant omdat anders "stoptekens" het gevolg zijn.
- >> Raak de lijmlaag niet aan.
- >> Breng het tweede onderdeel daarna snel aan om vervuiling van de lijmlaag te voorkomen.
- >> Probeer luchtbellens te voorkomen en druk daarna het tweede component goed aan.



6. EINDKLEEFKRACHT AFWACHTEN

- >> Pas belasten na het verstrijken van de wachttijd.
- >> 50% van de eindkleefkracht wordt na circa 20 minuten bereikt.
- >> De eindkleefkracht wordt bij 20 °C na 72 uur bereikt.
- >> Warmte versnelt het uithardingsproces bijv. bij 65 °C wordt na één uur de eindsterkte bereikt.



ALGEMENE OPMERKING

Plaats het onderdeel direct correct.
Door de hoge kleefkracht kan het onderdeel na plaatsing moeilijk worden herplaatst.

TAPECONCURRENT
TAPE OP MAAT